

RAPORT Z INSPEKCJI NA BUDOWIE

„PL15 WYLEWA”

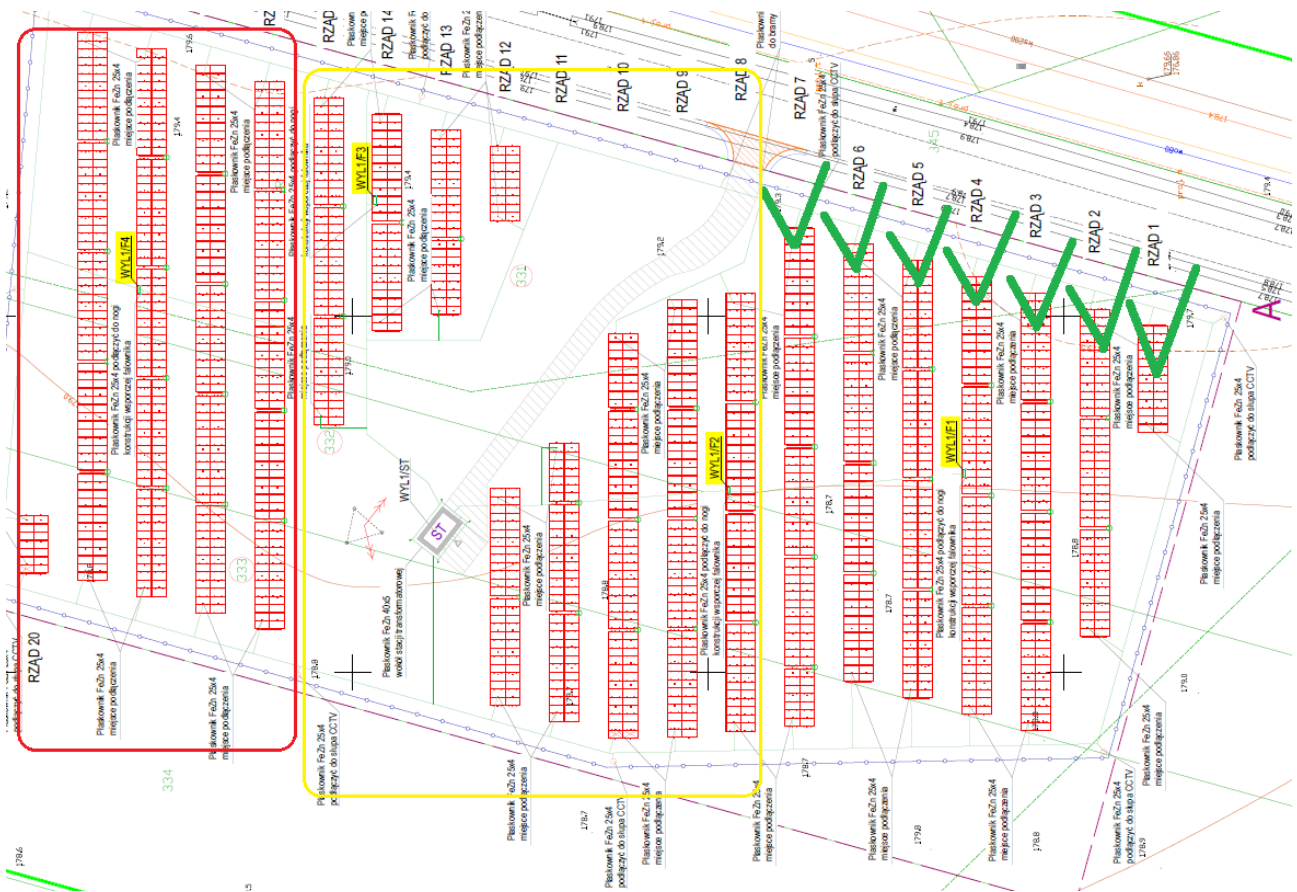
w dniu 07.02.2024r.

INWESTOR / Employer: Rpower SA

WYKONAWCA / Contractor: ID Energy Poland Sp. z o. o.



1. Zaawansowanie montażu modułów



Zaawansowanie 60%

Legenda:

Poprawnie zamontowane moduły

W trakcie montażu

Do poprawy

Odbiór montażu modułów może być zrealizowany po kompletnym ułożeniu, zgodnie z zaleceniami oraz prawidłowym dokręceniem.

Podczas inspekcji prowadzono prace związane z wykonaniem linii CCTV zachód oraz montażu modułów.

Liczba osób na budowie: 10

Osoba nadzorująca ze strony podwykonawcy: brygadzista

Do poprawy NATYCHMIAST:

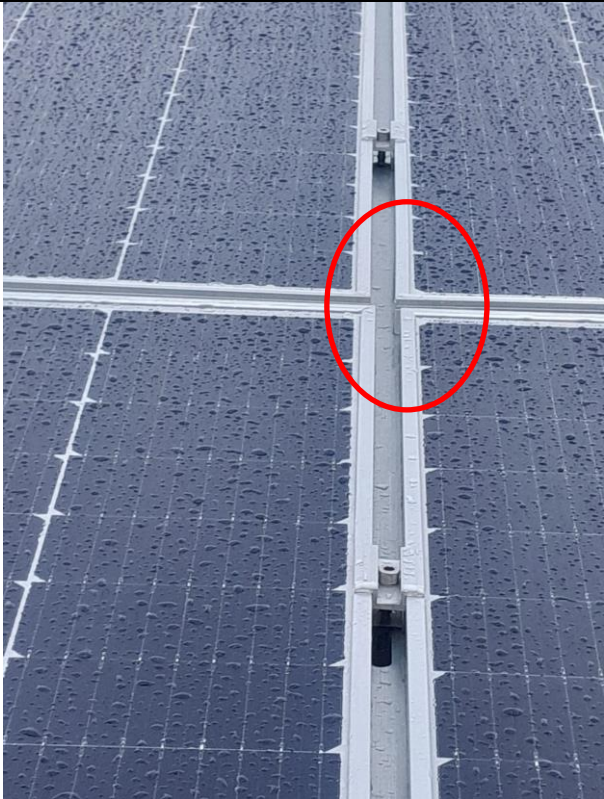

Zabezpieczyć moduły na czas montażu.
Zbudować stelaż do podtrzymania modułów





Zaślepić aroty od DC i CCTV



Usterki do wykonywanych prac:

<p>Krzywo ułożone rzędy modułów</p>	
<p>Niesymetrycznie ułożone klemy</p>	



<p>Różnice poziomów między stołami</p>	 <p>7 lut 2024 13:32:14 50,1956N 22,6080E Wylewa, Powiat przeworski 37-530 Polska</p>
<p>Miejscami odległość modułu od gruntu mniejsza niż 80cm</p>	 <p>7 lut 2024 13:38:48 50,1957N 22,6079E Wylewa, Powiat przeworski 37-530 Polska</p>







@Czy zmiana w projekcie dotycząca rozdziału polaryzacji była akceptowana przez inspektora?
@Jakub Budziński



<p>Powyginane elementy konstrukcji, tak jak na Dusocinie</p>	
<p>Podwykonawca nie zastosował trójników do zrobienia linii CCTV. Rezultatem tego jest 6 rur przy Box 2, gdzie z ziemi ma wychodzić jedna rura. Proszę o podanie rozwiązania na uszczelnienie w ziemi.</p> <p>Stan betonowania kamer = 0</p>	





<p>Niedokończone Dc po stronie południowej farmy</p>	 <p>7 lut 2024 14:41:31 50,1962N 22,6083E Wylewa, Powiat przeworski 37-530 Polska</p>
<p>Do podłączenia bednarki, połączenia wyrównawcze</p>	 <p>7 lut 2024 15:01:16 50,1947N 22,6079E Sieniawa, Powiat przeworski 37-530 Polska</p>



<p>Wykop pod stacje...</p>	  <p>7 lut 2024 13:13:17 50,1955N 22,6075E Wylewa, Powiat przeworski 37-530 Polska</p>
<p>Stacja na magazynie w nienaruszonym stanie</p>	  <p>7 lut 2024 15:15:41 50,1910N 22,6047E Wylewa, Powiat przeworski 37-530 Polska</p>



<p>Piwnica</p>	 <p>7 lut 2024 15:13:52 50,1910N 22,6047E Wylewa, Powiat przeworski 37-530 Polska</p>
<p>Transformator</p>	 <p>7 lut 2024 15:16:39 50,1910N 22,6046E Wylewa, Powiat przeworski 37-530 Polska</p>

